

# 不調診断のしかた

## エラーコード

スマートフォンにエラーコードが表示された場合は、次の表を参照し問題に対処してください。問題が解決しない場合は、販売店または代行店にご連絡ください。

エラー コード	コネクトスイッチ の状態	項目	説明	対応方法
0	14回点滅	バッテリ異常	バッテリが故障または劣化しています。	販売店または代行店にてバッテリを交換してください。
1	2回点滅	バッテリ残量の低下	バッテリ残量が少ないです。	本機を充電し再起動を行ってください。
2	3回点滅	接触センサ検出	カバーが正常な位置に戻っていません。	カバーの位置を修正して作業を再開してください。
3	4回点滅	持ち上げ検出	カバーが持ち上げられました。	
4	5回点滅	超音波センサ異常	超音波センサの機能が制限されています。	再起動を行うと改善する場合がございます。直らない場合は販売店または代行店に修理を依頼してください。
5	6回点滅	エリアワイヤ 未接続または断線	エリアワイヤーが繋がっていません。または断線しています。	エリアワイヤーの接続又はワイヤーの断線箇所を確認し、補修を行ってください。
6	7回点滅	走行モータのロック 検出	走行モータが正常に回転していません。	異物の絡まり等タイヤ周りの点検と清掃を行い、作業を再開してください。
7	8回点滅	ステアリングモータ 作動不良	ステアリングモータハーネスが繋がっていません。または断線しています。	接続を確認してください。直らない場合は販売店または代行店に修理を依頼してください。
8	9回点滅	作業モータのロック 検出	作業モータが正常に回転していません。	異物の絡まり等作業部の点検と清掃を行い、作業を再開してください。
9	10回点滅	転倒検出	本機が転倒しました。	本機の状態と使用環境を確認し、作業を再開してください。
10	11回点滅	バッテリ残量の低下	バッテリ残量が少ないです。	本機を充電し再起動を行ってください。 エリアワイヤー沿いで停止していた場合は充電端子を清掃してください。 ※端子の汚れにより充電ステーションの充電端子と正しく接触できない場合があります。 充電後、帰還確認を行い、充電ステーションに正しく接続されることを確認してください。 本機力バーが充電ステーションに接触する等、正しく帰着できない場合は、充電ステーションを正しく帰着できる位置に修正してください。 圃場内で停止している場合は帰還中の障害を取り除いてください。
11	12回点滅	ドッキング失敗	充電ステーションまで来ましたが、正常にドッキングできませんでした。	本機と充電ステーションの充電端子を清掃してください。 清掃してもエラーが発生する場合は、充電ステーションへ本機が正しくドッキングできていない可能性があります。充電ステーション位置を修正し、帰還確認を行ってください。
12	13回点滅	異常振動	刈刃のバランスがとれていません。	刈刃の損傷や回転部の固着が無いかを確認し、作業を再開してください。 頻繁に発生する場合は、本機の損傷につながる為、新しい刈刃に交換してください。
14	15回点滅	エリア逸脱防止 機能作動	エリアから出そうになったので停止しました。	エリアの設置条件が守られていない可能性があります。エリアの設置条件をご確認のうえ、充電ステーションやエリアワイヤーを正しく設置してください。(18~31ページを参照)

## 不調診断のしかた

エラー コード	コネクトスイッチ の状態	項目	説明	対応方法
15	14回点滅	左エリアセンサ異常	左エリアセンサの故障またはハーネスが断線しています。	販売店または代行店に修理を依頼してください。
16				
17		右エリアセンサ異常	右エリアセンサの故障またはハーネスが断線しています。	販売店または代行店に修理を依頼してください。
18				
19		ポテンショメータ 作動不良	ステアリングポテンショメーターが繋がっていません。または故障です。	ステアリングポテンショメーターの故障又はハーネスが断線している可能性があります。 販売店または代行店に修理を依頼してください。
20				
21		旋回失敗	フロントタイヤに負荷がかかりました。	電源を入れ直すか異物を取り除いてから作業を再開してください。
22				
23		ステアリングモータ 過負荷	左走行モータドライバが過負荷になりました。	再起動を行い、作業を再開してください。
24				
25		右走行モータドライバ 過負荷	右走行モータドライバが過負荷になりました。	電源を入れ直してもエラーが発生する場合は、モータや基板が故障している可能性があります。 販売店または代行店に修理を依頼してください。
26				
27		前走行モータドライバ 過負荷	作業モータドライバが過負荷になりました。	
28				
29		作業モータドライバ 過負荷	作業モータドライバが過負荷になりました。	
30				
31		バッテリ起動失敗	バッテリが正常に起動できませんでした。	再起動を行い、作業を再開してください。
32		超音波ドライバ 起動失敗	超音波センサが正常に起動できませんでした。	電源を入れ直してもエラーが発生する場合は、基板が故障している可能性があります。 販売店または代行店に修理を依頼してください。
33		9軸センサ起動失敗	9軸センサが正常に起動できませんでした。	
34		BLE起動失敗	BLEが正常に起動できませんでした。	
35	18回点滅	充電端子通電不良	充電端子が汚れています。	本機と充電ステーションの充電端子を清掃してください。
36	16回点滅	ステーションと 通信失敗	充電ステーションからの電波が受信できません。	充電ステーションの電源が入っているか確認してください。 解決しない場合は設置条件を見直してください。
37	17回点滅			
39	19回点滅	シャットダウン失敗	シャットダウン基板が故障しています。	部品交換が必要です。 販売店または代行店に修理を依頼してください。
40	20回点滅	ステーション 互換性なし	充電ステーションのプログラムバージョンが古く互換性がありません。	充電ステーションのプログラムの更新が必要です。 販売店または代行店にご連絡ください。
41	21回点滅	内外センサ異常	内外センサが故障しています。	部品交換が必要です。 販売店または代行店に修理を依頼してください。
42	22回点滅	エリアセンサ異常	エリアセンサが故障しています。	部品交換が必要です。 販売店または代行店に修理を依頼してください。
43	23回点滅	エリア外検出	作業エリアの外に出ました。	圃場内に戻して再始動してください。
48	—	システムエラー（1）	一時的なシステムエラーを検出しました。	再起動を行い、作業を再開してください。 エラーが頻発する場合は、販売店または代行店にご連絡ください。
49		システムエラー（2）		